

- ❗ dLiveファームウェアの更新方法と更新に関する重要な注意事項については、www.allen-heath.com を参照してください。
- ❗ ファームウェアV1.83以降からV1.81以下にダウングレードする場合は、まずファームウェアV1.82をインストールしてから、それ以前のバージョンをインストールしてください。

V1.88 2021年6月

メンテナンスリリース

修正

- ID7007 カスタムコントロールレイアウトでは、ファームウェアの更新またはミキサー設定の変更後に無効なコントロールが表示されることがありました。
- ID6999 コンポーネントの変更に伴う最新のDX 168ハードウェアのサポート

既存の問題

- ID6928 GX4816 の DX2 ソケットへの ME パーソナル ミキシング システムの接続はサポートされていません。
- ID6380 SIP ソフトキーが Director で機能しません。
- ID6549 Soft Rotariesでは、MCAで調整した+10 dBを超えるセンド値は表示されません。
- ID6623 PAFL デイレイは、Mixer Config の変更後にリセットされます。

V1.87 2021年1月

メンテナンスリリース

修正

- ID6559 長時間使用しているコンソールのメモリー使用量が改善されました。
- IPC-20 IPコントローラの設定が間違っていると、Surfaceが断続的にフリーズすることがありました。
- ID6935 GX 4816のゲインコントロールの不一致を修正しました。

V1.86 2020年9月

メンテナンスリリース

新機能

- gigaACEカードを介したGX4816のサポート。
- ShureAxient Digital、QLX-DおよびULX-Dハードウェアの最新リビジョンのサポート。

修正

- ID6909 DX 32に装着され、DXハブを介して接続されたデジタルAESカードでは、プリアンプコントロールが誤って表示されていました。